



1 Filtro de solda

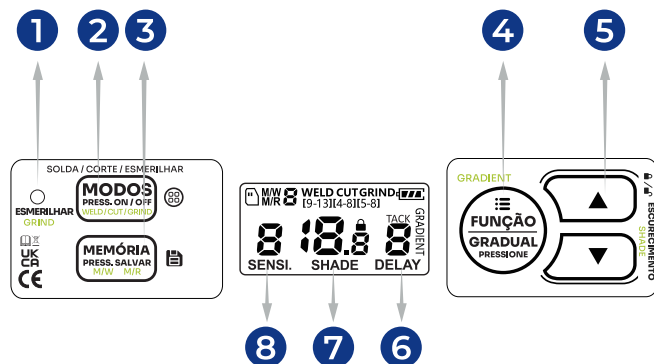

GUIA DO FILTRO

- 1 - LED ESMERILHAR:** Indica quando esta na função esmerilhar.
- 2 - MODOS:** Selecione a função desejada (solda, corte e esmerilhar).
- 3 - MEMÓRIA:** Pressione para salvar os parâmetros de trabalho na máscara.
- 4 - GRADUAL:** Oferece uma recuperação gradual do escuro para o claro.
- 5 - NAVEGAÇÃO:** Botão para ajuste dos parâmetros.
- 6 - ATRASO/DELAY:** Ajuste do tempo de escurecimento pós processo de solda.
- 7 - CONTROLE DE ESCURECIMENTO:** Ajusta a lente para uma sombra mais clara/escura ou transparente.
- 8 - SENSIBILIDADE:** Ajuste do nível de sensibilidade.


2 Montagem da máscara

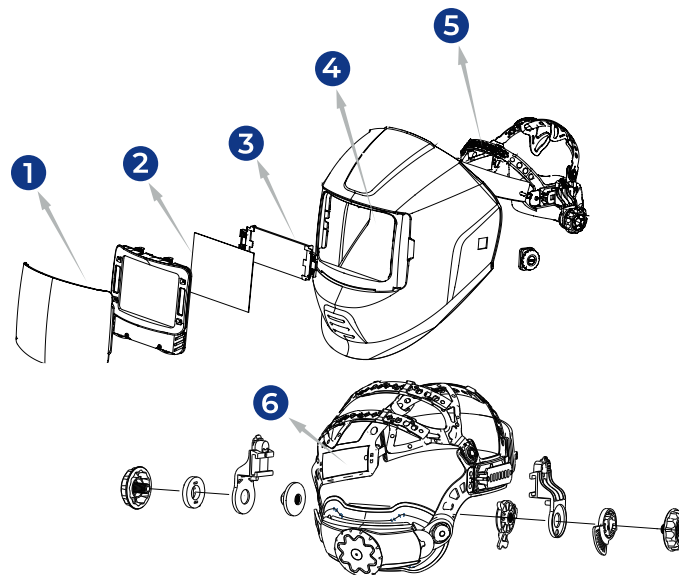

***Siga as instruções para a montagem correta das partes da máscara de solda e carneira.**

- 1 - Viseira de Proteção Frontal
- 2 - Filtro de Auto Escurecimento
- 3 - Lente Protetora Interna
- 4 - Suporte de Fixação
- 5 - Capacete
- 6 - Carneira

3 Troca de bateria

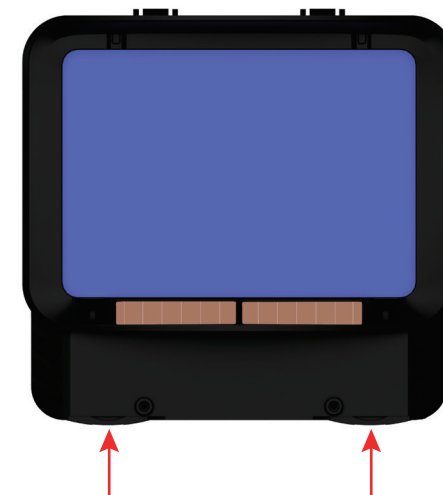

Siga as etapas para realizar as substituições das baterias:

- 1 - Identifique o compartimento das baterias, o qual está localizado na parte inferior do filtro.
- 2 - Ao acessar o compartimento das baterias, verifique a posição das baterias existentes e sua polaridade. É crucial garantir que as baterias estejam instaladas corretamente para o funcionamento adequado do filtro.
- 3 - Certifique-se de que o lado positivo (+) das baterias esteja voltado para cima, o que significa que a extremidade positiva das baterias deve ser orientada na direção da parte frontal da lente.

Baterias utilizadas: Duas baterias de lítio CR2450

Processo de solda	Corrente do Arco (Amperes)																							
	1.5	6	10	15	30	40	60	70	90	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600		
Covered electrodes					8			9		10		10		11		12		13		14				
MAG						8	9		10		10		11			12		13			14			
TIG		8				9		10		10		11		12		13								
MIG with heavy metals							9			10			11			12		13		14				
MIG with light alloys									10				11			12		13		14				
Air-arc gouging										10			11			12		13		14				
Plasma jet cutting							9		10				11			12		13						
Microplasma arc welding	4	5	6	7	8	9							10			11		12						
	1.5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600			



@BOXERSOLDAS

SPECTRA 180B



CE

EN 166 : 2001
 EN 175 : 1997
 EN 379 : 2003

CSA Z94.3
 ANSI Z87.1
 +A1: 2009

PPE Regulation (EU) 2016/425
 Directive 2001/95/EC

A máscara de soldagem e os filtros de soldagem são testados pelo seguinte organismo notificado:

ECS GmbH
 Organismo Notificado 1883
 Huettfeldstrasse 50
 73430 EALS

Guia Rápido

de Utilização



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100